Digitální měřicí pásmo



! Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze a dodržujte pokyny pro používání a skladování.


Přístroj by měl být pravidelně kontrolován.

1. Vlastnosti

Rozsah:	5 m (200")
Displej:	cm, stopy, palce
Rozlišení	0,1 cm, 1/16"
Baterie:	3 V, CR 2032
Pracovní teplota:	0-40 °
Vlhkost:	< 80 %
Automatické vypnutí:	po 6 minutách

2. Odborné termíny

1. Kryt baterií
2. Měřicí páska
2. Zámkový klíč
4. Tlačítko HOLD
5. Měření vnitřních/vnějších rozměrů, paměť
6. Měrná jednotka
7. Tlačítko zapnutí/vypnutí a nulování
8. LCD displej

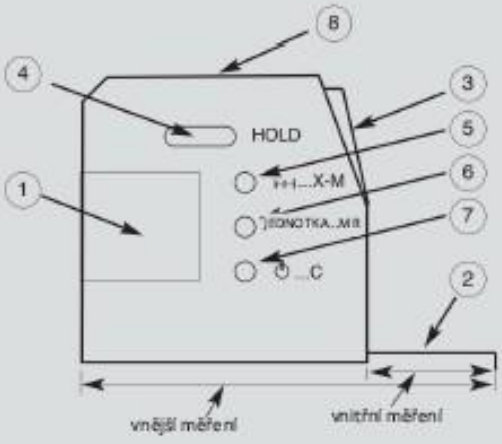

3. LCD displej

Symbol	Význam	Symbol	Význam	Symbol	Význam
'	stopy	"	palec	cm	centimeter
⊘	výstraha ohledně baterie	←	měření vně	→	měření uvnitř
H	podržet	M	data z paměti	O	pořadové číslo M



4. Funkční tlačítko

4.1 Tlačítko HOLD (4)

krátké stisknutí:	Uložení nebo zrušení měření. V režimu Hold se zobrazuje „H".

4.2 [illegible] (5)

krátké stisknutí:	přepnutí mezi režimem vnějšího a vnitřního měření a obrácení zobrazení. (vnější naměřená hodnota = vnitřní naměřená hodnota + 7,6 cm)
dlouhé stisknutí:	Přepnutí do režimu „H" a uložení měření do paměti, zvýšení pořadového čísla o 1. Lze uložit 8 dat. Deváté datum bude uloženo do M8, přičemž staré pořadové číslo 2–8 se sníží o 1. První datum M1 bude přepsáno. Krátkým stisknutím v režimu H se vrátíte do režimu měření.

4.3 Tlačítko UNIT...MR (6)

krátké stisknutí:	postupné převádění jednotek: cm -> ft a palec -> palec (zlomkový) -> palec (desetinný)
dlouhé stisknutí	Přepněte na „H", vyvolejte data z paměti, na displeji se zobrazí „H", „M" a číslo. Krátce stiskněte v režimu „H". Výsledek je stejný jako výše. Dalším stisknutím se zobrazí další uložená data a pořadové číslo se zvýší o 1.

4.4 O_C tlačítko (7)

krátké stisknutí:	Vypínač. Automatické vypnutí po 6 minutách nečinnosti.
dlouhé stisknutí	Nastavení nuly v klidovém stavu. Vymazání zobrazených dat z paměti v režimu „H".

5. Pokyny k použití

1. Nezasouvejte čepel příliš rychle (<1,5 m/s), jinak může dojít k nesprávnému měření, případně dokonce ke zranění.
2. Při výměně baterie nebo při zobrazení „E—0" musí být čepel zcela zasunuta.
3. Vyměňte baterii, pokud je zobrazení rozmazané nebo se na displeji zobrazuje slabá baterie.
4. Nevytahujte čepel úplně, jinak by mohlo dojít k poškození pásky.
5. Nepoužívejte tlačítka, když se měřicí čepel pohybuje, jinak může dojít k nesprávnému měření.
6. Udržujte měřicí čepel čistou a suchou.
7. Čištění snímače: nalepte oboustrannou lepicí pásku o rozměrech 1,2 × 2,5 cm mezi stupnici 3 a 7 cm na čepel. Několikrát čepel vysuňte a zasuňte, čímž se nečistoty odstraní. Po vyčištění pásku odstraňte.

6. Řešení problémů

Chyba	Příčiny	Řešení
⊘ displej	1. Slabá baterie 2. Silné rušení	1. Vyměňte baterii 2. Vypněte napájení a znovu jej zapněte.
Zobrazení „F xxx"	Čepel se pohybuje příliš rychle	Pohybujte čepelí plynule (< 1,5 m/s)
⊘ zobrazení po výměně baterie	Senzor je znečištěný	Vyčistěte snímač
Zobrazení „E——0"	Čepel není zcela zasunuta	Čepel zcela zasuňte
Zobrazení „E——8"	Čepel je vysunuta příliš daleko	Zasuňte čepel
Žádný údaj na displeji nebo „ "(Není k dispozici) – funkční tlačítko nefunguje	Silné rušení nebo selhání	Vyjměte baterii a vložte ji znovu

7. Záruka

Zaručujeme vysokou přesnost našich výrobků. Naše precizní kontrolní služba zaručuje vysokou přesnost v souladu s mezinárodními normami. Pokud by ve výjimečném případě váš měřicí přístroj nefungoval správně nebo by byl poškozen v záruční době, neváhejte jej vrátit spolu se záručním listem.

8. Prohlášení o shodě a potvrzení sledovatelnosti hodnot

Tímto potvrzujeme, že výrobek prošel kontrolou v továrně. Prohlašujeme, že tento výrobek je v souladu s normami a technickými údaji uvedenými v našich prodejních materiálech (návody k použití, katalog). Dále potvrzujeme, že měřicí zařízení použité ke kontrole tohoto výrobku odpovídá národním normám. Sledovatelnost naměřených hodnot je zaručena naším oddělením zajištění kvality.